

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВОЙ МИНИМУЛЬТИМЕТР DT830L

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МУЛЬТИМЕТРОМ.
Несоблюдение положений настоящего руководства может привести к поражению электрическим током и/или порче мультиметра.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Карманный 3,5 разрядный мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления и проверки диодов, позволяет проверять h_{21E} транзисторов, снабжен звуковым пробником (прозвонкой), подсветка дисплея. Есть защита от перегрузок на всех пределах и индикатор разряда батарей. Идеален для использования в лабораториях, мастерских, хобби и домашнем хозяйстве. Отличается от аналогичных приборов серии M830 наличием защитного противоударного резинового кожуха.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ И ПРЕДЕЛОВ Переключателем включают прибор и выбирают род измерений и желаемый предел. Для продления срока службы переключатель должен быть в положении "OFF", когда прибором не пользуются.
2. ДИСПЛЕЙ 3,5 разрядный, 7-сегментный жидкокристаллический индикатор с высотой знака 12,7 мм.
3. ГНЕЗДО "Общий" Гнездо для черного (отрицательного) щупа.
4. ГНЕЗДО "V, Ω, A" Гнездо для красного (положительного) щупа, для напряжения, сопротивления и тока до 200 mA.
5. ГНЕЗДО "10A" Для красного измерительного щупа при измерении тока от 200 mA до 10 A.
6. КНОПКА «HOLD» Во время измерения нажать на кнопку, на дисплее запомнится результат измерения, на дисплее появится значок «H». Повторное нажатие переводит прибор в режим измерения.
7. КНОПКА «BACK LIGHT» Включает подсветку дисплея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность гарантирована в течении 1 года при $23 \pm 5^\circ\text{C}$ и относительной влажности менее 75%

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ПРЕДЕЛ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
200 мВ	100 мкВ	$\pm 0,25\% \pm 2$ ед счета
2000 мВ	1 мВ	$\pm 0,5\% \pm 2$ ед счета
20 В	10 мВ	$\pm 0,5\% \pm 2$ ед счета
200 В	100 мВ	$\pm 0,5\% \pm 2$ ед счета
600 В	1 В	$\pm 0,5\% \pm 2$ ед счета

Защита от перегрузок: 200 В эфф. на пределе 200 мВ и 600 В пост. или 600 В эфф. переменного тока на остальных пределах.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ПРЕДЕЛ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
200 В	100 мВ	$\pm 1,2\% \pm 10$ ед счета
600 В	1 В	$\pm 1,2\% \pm 10$ ед счета

Защита от перегрузок: 600 В пост. или 600 В эфф. переменного тока на всех пределах.

КАЛИБРОВКА: Среднее, калиброванное в эфф. значениях синусоидального сигнала.

ДИАПАЗОН: 45 Гц - 450 Гц.

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

ПРЕДЕЛ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
200 мА	100 нА	$\pm 1\% \pm 2$ ед счета
2 мА	1 мкА	$\pm 1\% \pm 2$ ед счета
20 мА	10 мкА	$\pm 1\% \pm 2$ ед счета
200 мА	100 мкА	$\pm 1,2\% \pm 2$ ед счета
10 А	10 мА	$\pm 2\% \pm 2$ ед счета

Защита от перегрузок: 200 мА 250 В - плавкий предохранитель, предел 10 А без предохранителя.

ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ: 200 мВ.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

ПРЕДЕЛ	РАЗРЕШЕНИЕ	ТОЧНОСТЬ
200 Ом	0,1 Ом	$\pm 0,8\% \pm 2$ ед счета
20000 Ом	1 Ом	$\pm 0,8\% \pm 2$ ед счета
20 КОм	10 Ом	$\pm 0,8\% \pm 2$ ед счета
200 КОм	100 Ом	$\pm 0,8\% \pm 2$ ед счета
2000	1 КОм	$\pm 1\% \pm 2$ ед счета

КОм

Макс. НАПРЯЖ. НА РАЗОМКН. ЩУПАХ: 2,8 В.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: 15 сек. максимум 220В на всех пределах.

ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА

ПРЕДЕЛ ОПИСАНИЕ

О))) Встроенный зуммер звучит, если

сопротивление менее 1кОм

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК: 15 сек. 220В максимум, звучит сигнал.

РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ

1. Во избежание поражения электрическим током и/или порчи мультиметра, не проверяйте напряжения, которые могут превысить 500В относительно земли.

2. Перед применением мультиметра проверьте провода, соединители и щупы на отсутствие в них трещин, разрывов или трещин изоляции.

3. Неквалифицированное применение мультиметра приводит к его порче и лишаетесь гарантии.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

1. Черный щуп в "COM", красный - "V, Ω, A".

2. Установить переключатель на желаемый предел постоянного напряжения (DCV). Если измеряемое напряжение заранее не известно, поставьте переключатель на наибольший предел и понижайте его до получения отсчета.

3. Присоедините щупы к проверяемой схеме.

4. Включите проверяемую схему, величина и полярность напряжения отобразятся на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

1. Черный щуп в "COM", красный - "V, Ω, A".

2. Переключатель на желаемый предел переменного напряжения (ACV). Если измеряемое напряжение заранее не известно, поставьте переключатель на наибольший предел и понижайте его до получения отсчета.

3. Присоедините щупы к проверяемой схеме.

4. Считайте показания на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

1. Черный щуп в "COM", красный - "V, Ω, A" (для тока от 200mA до 10A в гнездо 10A).

2. Переключатель на желаемый предел постоянного тока (DCA). Если измеряемый ток заранее не известен, поставьте переключатель на наибольший предел и понижайте его до получения отсчета.

3. Разорвите проверяемую цепь и включите щупы ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.

4. Включите проверяемую схему, величина и полярность тока отобразятся на дисплее.

5. По окончании измерения тока выключите проверяемую схему, восстановите проверяемую цепь, ПЕРЕВЕДИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ «OFF». Если измерялся ток на пределе 10A красный щуп установите в гнездо "V, Ω, A"

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ.

1. Черный щуп в "COM", красный - "V, Ω, A".

2. Переключатель на желаемый предел Ω .

3. Если измеряемое сопротивление включено в схему, отключите питание и разрядите в схеме все емкости.

4. Присоедините щупы к сопротивлению.

5. Считайте показания на дисплее.

ПРОВЕРКА ДИОДОВ.

1. Черный щуп в "COM", красный - "V, Ω, A".

2. Переключатель в положение $\text{--} \Delta$.

3. Соединить красный щуп с анодом, а черный - с катодом проверяемого диода.

4. На дисплее будет прямое падение напряжения в мВ. Если диод включен наоборот, то будет выведена цифра "1".

ИЗМЕРЕНИЕ h_{21E} ТРАНЗИСТОРОВ .

1. Переключатель в положение h_{21E} .

2. Определить тип транзистора: NPN или PNP и определить выводы эмиттера, базы и коллектора.

3. Вставьте транзистор в соответствующее гнездо соблюдая цоколевку.

4. Считайте показания на дисплее.

ЗВУКОВОЙ ПРОБНИК .

1. Черный щуп в "COM", красный - "V, Ω, A".

2. Переключатель в положение $O))$.

3. Подключить щупы к двум точкам проверяемой цепи. Если сопротивление ниже 1кОм звучит сигнал.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ ИЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ.

Плавкий предохранитель редко нуждается в замене и выходит из строя почти всегда из-за ошибки оператора. Если на дисплее появится надпись "BAT" батарея должна быть заменена.

Для замены батареи и предохранителя (200mA/250В) удалите 2 винта на задней панели корпуса, выньте старую и установите новую.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед открыванием корпуса мультиметра во избежание поражения током убедитесь, что щупы отключены от цепей под напряжением.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Руководство по эксплуатации

- Измерительные щупы

- Коробка